

VERTIKALFRÄSMASKIN VF-600 R

Skötselanvisningar

Rör inte någon av maskinens rattar eller spakar och starta inte heller maskinen förrän anvisningarna nedan infärts.

- 1. Maskinuppställning**
 - 1.1 Maskinen skall monteras på stadigt, vibrationsfritt underlag och uppvattras noga med vattenpass placerat i vinkelräta riktningar på maskinbordet. Tillåten feltolerans $\pm 0.02/1000$. Statvudimension se fig. 1.
 - 1.2 Anslut motvikten för spindelhuvudet till den wire-öglan, som hänger ner i undre stativet. Motvikt och wire är åtkomliga genom den öppningsbara luckan i undre stativet.
VARNING! Motvikten måste vara ansluten innan spindelhuvudet får roras!
 - 1.3 Rostskyddsbeläggningen tvättas bort med varnoten.
 - 1.4 Maskinen el-anslutes i stickproppen på undre stativet. Om maskinen är anslutningsbar till två spänningar är den vid leverans kopplad för den högre spänningen. År den lägre spänningen aktuell, skall omkoppling utföras på motorns respektive motorernas kopplingsplintar. Rätt rörelseriktning för motorerna skall kontrolleras och erforderlig korrigering utföras genom omkoppling på motorernas kopplingsplintar.
- 2. Första start**

Innan första start skall maskinen vara inställt för direkt drift. se 3.2 nedan! Maskinen startas och köres en stund i tomgång för att smörjfett i spindelhuset skall fördelas.
- 3. Manövrering**

Manöverdon: Placering se fig. 1.

 - 3.1 *Inställning av spindelhuset*
Spindelhusets höjdläge inställs genom att vrinda den undre fyrkanttappen på vertikalsliden. Lossa först de båda låsvreden på slidens motsatta sida och drag åt dessa efter fullbordad inställning. Spindelhuset är balanserat med motvikt.
Spindelhusets vinkelläge inställs genom att vrinda den övre fyrkanttappen på vertikalsliden. Lossa först spindelfästets tre låsmuttrar och drag åt dessa efter fullbordad inställning. Vid vinkelvrindningen av spindelhuset skall man med ena handen stödja motorn för att minska belastningen på den snäckväxeln, som vrider spindelhuset. Båda fyrkanttapparna manövreras med en vev, som medföljer maskinen.
Vinkelinställning, 45° åt båda håll.
 - 3.2 *Inställning av spindelvarvtal*
VF-600 R ger möjlighet för både direkt drift av spindeln med drivrem och drift över reduktionsväxel. Motorns drivrem omlägges genom att låsvretet för spindelmotorn lossas och motorn vrider så att drivremmen lätt kan omläggas. Motorn återföres därefter till det läge som ger lagom remspänning och låses i detta läge genom åtdragning av låsvretet. Val av direkt drift eller växeldrift, jämte in- och urkoppling av reduktionsväxeln får endast göras vid stillastående spindel och sker enligt följande:
Direkt drift:
Utskruga först ratten för maskinell vertikalmatning så långt det går. Vrid växelarmens handtagskula till bakre läget vid symbol "kugg ur". Drag "växel-direkt"-ratten utåt så att den frikopplas från sitt spårspår och vrid den så att symbolen "direkt" pekar uppåt. År ratten svår att föra till spärrat läge, beror detta på att spindelns kuggkoppling inte kuggar in. Drag då i drivremmen, så att ratten kan föras till spärrat läge. Maskinen är därför klar för direkt drift av spindeln med det spindelvarvtal som motsvarar valt remspår. De varvtal som kan väljas för maskinen och motsvarande remspår finns angivna under remskivesymbolen på skylt på motorn. 5 olika varvtal kan väljas för direkt drift.
Växeldrift:
Utskruga först ratten för maskinell vertikalmatning så långt det går. Drag "växel-direkt"-ratten utåt och vrid den så att symbolen "växel" pekar uppåt. Vrid växelarmens handtagskula till framre läget vid symbol "kugg i". Maskinen är därför klar för växeldrift av spindeln med det spindelvarvtal som motsvarar valt remspår. De varvtal som kan väljas för maskinen och motsvarande remspår finns angivna under symbolen "kugg i" på skylt på motor. 5 olika varvtal kan väljas för växeldrift.
VARNING! Växelarmen kan inte föras till framre "kugg i"-läge om drifttrattens symbol "direkt" pekar uppåt.

3.3 Vertikalmatning

Vertikalmatning av spindeln kan ske på 3 sätt:

- Handmatning med spak.
- Handmatning med ratt.
- Maskinell matning.

3.3.1 Handmatning med spak

Före manövering av handspaken, skall vredet på stoppfästet på spindelhusets vänstra sida föras till "från"-läge vid symbolen "gånga ur" för frikoppling av spindelns matningsskruv.

VIKTIGT! Om vredet är svårt att vrida på grund av kvarstående gängtryck i matningsskruven, måste detta upphävas genom vridning av handmatningsratten eller handspaken. Ett säkerhetsstift, 234, brytes om kraften på vredet är för stor.

Handspakens nav är försedd med en utdragbar knapp, med vilken spaken kan spärras eller frigöras för matningsrörelse. För spakmatning, skall knappen utdragas i ytter spärrläget. I mellersta spärrläget är spaken helt frikopplad och kan vridas obegränsat runt utan matningsrörelse av spindeln. Varigenom byte till nytt spakläge kan ske, om knappen på nytt utdrages efter spakens omställning. Från uppnått spakläge kan spaken frikopplas från spindeln och snabbt återförläggas till viloläget, om knappen intrynkas till inre läget. Spakmatningsenheten är försedd med fjäder för spindelns balansering.

3.3.2 Handmatning med ratt

För manuell finmatning av spindeln användes spindelhusets handratt, med vilken spindelns matningsskruv vrides. Matningsskruvens mutterhalvor bringas i ingrepp genom att vredet på stoppfästet på spindelhusets vänstra sida föres i "till"-läge vid symbolen "gånga in".

VIKTIGT! Vredet kan inte vridas till ändläget om matningssmutterns och matningsskruvens gängor inte går i ingrepp. Vrid då handmatningsratten eller handspaken samtidigt med försiktig vridning av vredet. Ett säkerhetsstift, 234, brytes om kraften på vredet är för stor.

Vertikalmatning per rattvarv: 2 mm

Vertikalmatning per skalstreck: 0.05 mm (40 skalstreck)

3.3.3 Maskinell vertikalmatning

Matningsskruven inkopplas enligt 3.3.2 ovan. Maskinmatningsratten har 3 spärrlägen. Ett ytter viloläge och 2 inre driftlägen. Vrid ratten medurs till driftläge 1 (stegmatning 0,05 mm/spindelvarv) respektive driftläge 2 (stegmatning 0,1 mm/spindelvarv). Matningsmekanismen har friktionskoppling, som medger matning mot stopp.

OBSERVERA! Vid omväxling av spindelns reduktionsväxel, skall maskinmatningsratten stå i ytter viloläget.

Vertikalmatningsstopp

Spindelhuset har på vänstra sidan 2 stopp ställbara i T-spår och försedda med fininställningsskruv. Omställbart stoppanslag följer spindelrörelsen.

Spindellåsning

Spindeln kan låsas i önskat läge med låsvred i spindelhusets framkant.

3.4 Långdmatning

Manuell långdmatning:

För manuell långdmatning är fräsbordelet utrustat med ledarskruv försedd med handratt vid bordets båda ändar.

Långdmatning per rattvarv: 4 mm

Långdmatning per skalstreck: 0,05 mm (80 skalstreck)

Maskinell långdmatning:

Den maskinella långdmatningen inställes till valbart matningsvärdet med 2 inställningsspakar på matningsväxelns framsida, där också skytt anger matningsvärdet och motsvarande spakinställning. Kontrollera före inställningen att matningsväxelns "start-stopp"-ratt är utskruvad. Efter inställning av önskat matningsvärdet, inskrivas "start-stopp"-ratten, varvid matningsrörelsen startar. Friktionskopplingen medger matning mot stopp, men "start-stopp"-ratten skall utskrivas omedelbart efter avslutad matningsrörelse för att skydda växeln mot slitage och överbelastning.

Längdmatningsstopp:

Fräsbordet har på framsidan 2 stopp ställbara i T-spår och försedda med fininställnings-skruv. Fast stoppanslag är monterat på tvärsliden.

Bordläsning:

Fräsbordet kan läsas med 2 läsvred med justerbart armläge.

3.5 Tvärmatning

Tvärmatningen av fräsbordet sker manuellt med handratt och ledarskruv.

Tvärmatning per rattvarv: 4 mm

Tvärmatning per skailstreck: 0,05 mm (80 skailstreck)

Tvärmatningsstopp

Bordstativet har på vänstra sidan 2 stopp ställbara i T-spår och försedda med fininställningsskruv. Fast stoppanslag är monterat på tvärsliden.

Tvärslidsläsning

Tvärsliden kan läsas med ett läsvred. Läsvredet finns på höger sida.

3.6 Strömställare

3.6.1 På stativets vänstra sida finns en kontaktorkapsling med tryckknappar "till" och "från", som utgör huvudbrytare.

3.6.2 På undre stativets framsida finns strömställare för spindelmotor, längdmatningsmotor och motor för kylvätskepump, samt nödstopp.

Strömställaren för spindelmotorn har tre lägen:

Mittläge – stopp

Vänsterläge – vänsterrotation för spindeln

Högerläge – högerrotation för spindeln

Strömställaren för längdmatningsmotorn har tre lägen:

Mittläge – stopp

Vänsterläge – bordet matas åt vänster

Högerläge – bordet matas åt höger

Strömställaren för pumpmotorn har från- och till-läge. Intryckt nödstopp blockerar alla maskinrörelser. Efter återställning måste kontaktorns tryckknapp "till" intryckas.

3.7 Kylvätskeaggregat

Kylvätskeaggregatet utgöres av motropump med vätskebehållare placerade i undre stativet samt strålrör och returrör. Pumpen är monterad på vinkelhylla, som fastskruvas med två skruvar i ena stativväggen. Vätskebehållaren anslutes hängande vid vinkelhyllans undersida med två vingmuttrar. Strålröret fastsättes i avsedd anslutning på övre stativets vänstra sida och förbindes med pumpen med plastslang. Returrörets ena rörstos fastgångas i bordets dräneringshål och anslutes med plastslang till en ogångad rörstos, som nedstickes i dräneringsrör i undre stativets vänstra överkant, varifrån plastslang drages till vätskebehållaren.

Strömbrytaren för pumpmotorn monteras på undre stativets reglagepanel.

5.

4. Justeringar

4.1 Justering av spindellager (fig. 2)

4.1.1 Axialglapp

Spindelns axialglapp uppmäts med en mätklocka mot spindeländen. Genom att för hand skjuta och dra i spindelns överdel kan glappet avläsas. För justering avmonteras spindelhustes överdel 92, varefter lagermutter 111 ansätttes. 1 mm förflyttning av mutterns ytterradius motsvarar 0,01 mm minskning av axialglappet.

VARNING! Drag ej muttern för mycket, så att hård förspänning av lagren minskar dessas livslängd.

4.1.2 Radialglapp

Spindelns radialglapp kan uppmäts om skyddsmuttern 101 avmonteras. Ansätt mätspetsen på en mätklocka så nära nedre spindellagret som möjligt och vrid spindeln runt. Mätningen skall utföras i två lägen, förskjutna 90°.

Mätning av radialglappet är mycket svårt att utföra utan speciella mätdon, som utesluter fjädring. Vi rekommenderar därför, att spindeln med spindelkoiv insändes till fabriken för justering. För justering av glappet avmonteras spindeln med nedre radiallager från spindelkoven och lagermuttern 99 drages. Ritsa ett streck på mutterns yttersida och spindeln, innan muttern drages så att åtdragningen kan kontrolleras. 1 mm förskjutning av strecket motsvarar 0,001 mm minskning av radialglappet.

Det nedre radiallagret bör ej avmonteras från spindeln vid rengöring och justering. Den förbättring av lagrets rundgång, som inkörs under maskinens drift, kan då förloras.

- gs-
- äll-
- .n".
- stor
- alla
- idre
ivas
ans
vets
ast-
som
iges
- för
eras
erns
ssas
- nät-
unt.
- uter
iken
från
och
ning
- Den
- 4.2 Justering av vertikalmatningsspak (fig. 3)**
 Vertikalmatningsspaken med tillhörande fjäderhus och kugghjul kan avmonteras som en enhet om stoppskruven i spindelhusets spaksäte lossas.
 Kontrollera innan återmontering att lyftfjädern 186 hakat fast vid hakarna 187 i fjäderhuset och på kugghylsan. Inskjut därefter hela enheten i spindelhusets spaksäte. Lyftfjädern spännes genom att en pinne inskjutes i det hål som finns borrat i spaknavet och fjäderhuset, så att fjäderhuset kan följa spaknavets vridning. Utdrag navknappen 200 till mittersta läget och spän fjädern genom att vrida spaken medurs. Maximalt fjäderspänning erhålls, om man först vrider upp fjädern så långt det går och därefter vrider spaken tillbaka 1 1/2 varv. Härpå läses fjäderhuset med stoppskruven i spindelhuset och pinnen i navhålet borttages.
- 4.3 Justering av vertikalmatningsmutter (fig. 2 och 5)**
 Vertikalmatningsmuttern 227 ansättes radieellt genom inskrivning av ställmuttern 232 vid reglageverdet för muttern. Lossa först stoppskruven för ställmuttern och utdrag den efter verkställd justering. För axiellt ansättning, drages spindelkolvens mutter 107 sedan läsbrickan för denna avmonteras.
- 4.4 Justering av spindelns matningsskruv (fig. 2)**
 Spindelns matningsskruv justeras axiellt med ställskruv 113, åtkomlig i spindelhusets underkant. Lossa först tillhörande stoppskruv i spindelhuset och utdrag sedan denna efter verkställd justering.
- 4.5 Justering av maskinell vertikalmatning (fig. 2)**
 För inspektion kan hela vertikalmatningsmekanismen utdragas ur spindelhuset som en enhet, om stoppskruven på sätet i spindelhuset lossas. Muttern på spärrhållarens axel 173 skall vara inställt så att växlingen mellan 1 och 2 tänders matning sker mellan de båda inre spärlägerna för maskinmatningsratten 172.
 För justering av tandhjulets friktionskoppling 219 (fig. 4), kan handmatningsratten med tillhörande axel avmonteras som en enhet. Skruva först ut ställskruven för spindelns matningsskruv 113 (fig. 2) så att matningsskruven 112 med tillhörande kugghjul sjunker ned för frigång av tandhjulet. Lossa därefter handmatningsaxelns ställskruv 213 och utdrag rätt och axel. Friktionskopplingens ansättning justeras med muttern 221 vid axeländen.
- 4.6 Justering av tvärmatningsskruv**
 Tvärmatningsskruvens gängglapp justeras med vingskruv åtkomlig genom luckan i undre stativet.
- 4.7 Justering av längdmatningsskruv**
 Längdmatningsskruvens gängglapp justeras med vingskruv åtkomlig genom luckan i undre stativet.
- 5. Smörjning**
- 5.1 Spindel**
 Spindeln är vid leveransen inpackad med kullagerfett och behöver inte smörjas förrän efter flera års drift.
- 5.2 Reduceringsväxel**
 Spindelns reduceringsväxel är vid leveransen försedd med specialfett. Efter några års drift bör växeln isärtagas och rengöras, varefter växelhuset påfylls nytt fett till hälften. För mycket fett orsakar uppvärming av växeln.
- 5.3 Kuggväxel för vertikalmatningsskruv**
 Smörjes dagligen med olja genom nippel placerad på spindelhusets högra sida i höjd med vertikalmatningsratten.
- 5.4 Vertikalslidens kuggväxel**
 Kuggväxelns drevaxel smörjes dagligen med olja genom nippel i axeländen. Kuggstången inoljas dagligen med olja.
- 5.5 Vertikalslidens snäckväxel**
 Snäckväxelns drevaxel smörjes dagligen med olja genom nippel i axeländen.
 Snäckväxeln smörjes varje månad med fett. Den blir åtkomlig om vertikalsliden höjes så att den synes ovan stativet.
- 5.6 Längdmatningsväxel**
 Längdmatningsväxeln smörjes med olja från oljebad, vars oljenivå skall kontrolleras i växelhusets oljeständsglas. Oljan skall bytas en gång årligen.
- 5.7 Ledarskruvar**
 Längdmatnings- och tvärmatningsskruvarna smörjes dagligen med olja, som intrynkes i 2 nippelar på tvärslidens framsida.

- 5.8 *Slider*
Bordsliden och tvärsliden smörjes dagligen med olja, som intryckes i 4 nippilar placerade på tvärslidens sidor.
Vertikalsliden och övriga slidytor inoljas dagligen med tunn maskinolja.
- 5.9 *Bordytta, blanka ytor*
Bordytan och alla blanka obehandlade ytor, inoljas dagligen med tunn maskinolja.
- 5.10 *Tillbehör*
Runddelningsbordets och delningsapparatens nippilar smörjes med olja.

6. Smörjmedel

Spindel	Gulf grease EP2 eller motsv.
Reduceringsväxel	Gulf växelhusfett
Kuggväxel för vertikalmatningsskruv	Gulf harmony 53
Vertikalslidens kuggväxel	Gulf harmony 53
Ledarskruvar	Gulf harmony 53
Slider	Gulf harmony 53
Bordytta, blanka ytor	Gulf harmony 53

Tekniska data

1. Huvuddimensioner	Vikt kg	Fig. 1 515
2. Bord	Uppspänningssyta mm	580×225
	Längdmatning manuell/maskin mm	330/330
	Tvärmatning manuell mm	215
3. Spindelhus	Vertikal rörelse mm	320
	Svängbarhet åt båda sidor	45°
4. Spindel	Avstånd spindel – bord mm	0 – 400
	Matningsrörelse manuell/maskin mm	90/90
	Verktygskona	1 1/4" ISO 30
5. Spindelhastigheter	Antal spindelhastigheter	13
	Motor 0,55 kW/1400 v/min, 50 Hz	2500 – 1850 – 1050 – 550 – 400 – 500 – 370 – 210 – 130 – 30
	Motor 0,37 kW/900 v/min, 50 Hz	1825 – 1200 – 675 – 420 – 260 – 325 – 240 – 135 – 84 – 52
	Motor 0,43 kW/1100 v/min, 50 Hz	2000 – 1450 – 825 – 510 – 310 – 400 – 290 – 165 – 102 – 62
6. Vertikalmatning	Antal maskinmatningar	2
	Maskinmatning mm/varv	0,05 – 0,1
	Rattmatning mm/varv	2
	Rattmatning mm/skalstreck	0,05
7. Längdmatning	Antal maskinmatningar	6
	Motor 0,06 kW/1300 v/min, 50 Hz, mm/min	15 – 29 – 50 – 77 – 143 – 252
	Motor 0,07 kW/1600 v/min, 60 Hz, mm/min	19 – 36 – 63 – 96 – 179 – 315
	Rattmatning mm/varv	4
	Rattmatning mm/skalstreck	0,05
8. Tvärmatning	Rattmatning mm/varv	4
	Rattmatning mm/skalstreck	0,05
9. Kylvätskepump	Motor 0,045 kW, 50 Hz, 60 Hz Pump 50 lit/min Tank 7,5 lit	
10. Elutrustning	Elschema	fig. 6