


Profile-scale high performance
EPP FUN FIGHTERS SERIE for outdoor flying



Stínové EPP makety stíhaček. Design pro EPA Aircombat

MiG-3

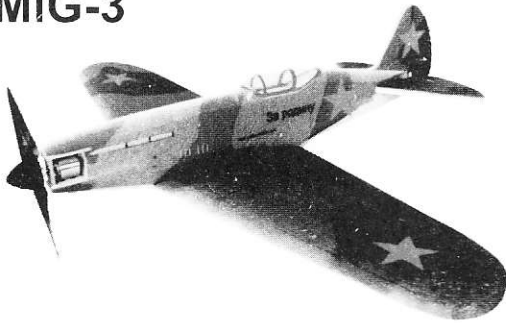

"winter" ARF No. HC 1306A

"summer" ARF No. HC 1306B

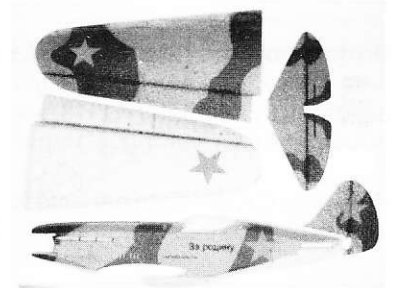
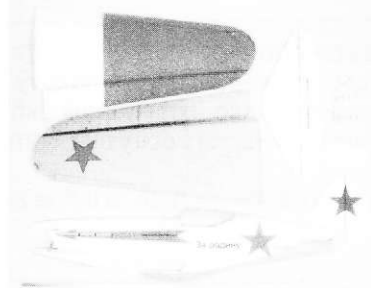


Focke-Wulf FW190D



"desert" ARF No. HC 1307B

"red" ARF No. HC 1307A

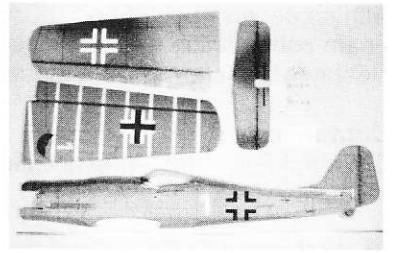
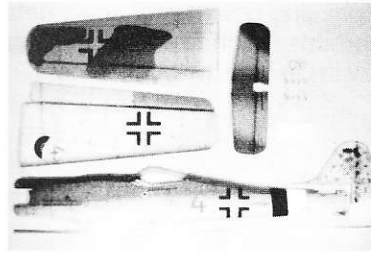


Mustang P51D




"Flash" ARF
No. HC 1308A

"Princess Geraldine" ARF
No. HC 1308C

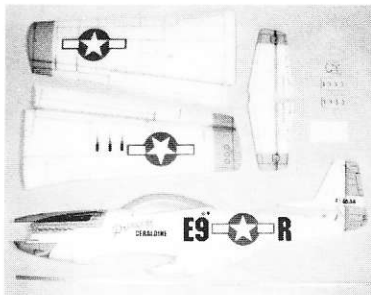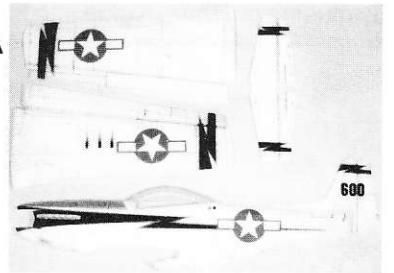

"Contrary Mary" ARF
No. HC 1308B

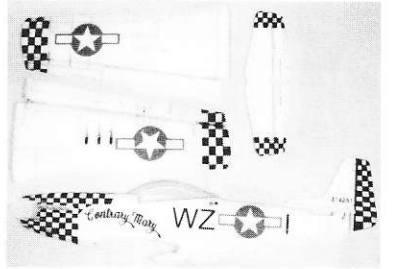

Technická data / Technical datas:

3-4	840 mm	625-765mm	from 340g	AC 120W

Stavební návod

Stínové makety stíhaček jsou fun flyery pro soubojové i akrobatické venkovní létání. Modely jsou vyrobeny moderní technologií na CNC strojích z "téměř nezničitelného" materiálu EPP a kvalitně potištěny. Modely mají letovou hmotnost od 340g. Modely můžete používat v kategorii kombatů EPA - létání se stuhou - www.epacombat.cz

Obsahuje:

Barevný trup, křídlo, výškovku a směrovku, průhlednou kabinu, lože motoru, táhla a veškeré drobné příslušenství, stavební návod.

Budete potřebovat (není součástí stavebnice):

4-kanálový vysílač, lehký přijímač, 3 mikroserv(9g), třífázový elektromotor cca 120-150W (MEGA 400/7/12), elektronický regulátor 12-18Amp, unašeč vrtule, kužel, vrtuli 8x6" (podle motoru), akumulátor LiPol (Lilon) 3s 1300 mAh, řídké CA ("vteřinové") lepidlo, aktivátor (sprej), ostrý nůž, samolepicí pásku, traťopáječku.

Při lepení CA lepidlem naneste lepidlo do spáry mezi díly a lehce zastříkněte aktivátorem. Díly přitlačujte k sobě, dokud lepidlo nezaschne.

Construction guide

Profile-scale high performance EPP Fun Fighters Serie for outdoor flying. Models are produced by modern technology on CNC machines from EPP "almost unbreakable" material. Assemble in an evening! Models come painted as shown with no decals apply! Special CAD painting process for scale details never before possible in EPP models. ALL-EPP Foam construction makes these warbirds tough to damage. If you crash the airplane and the EPP breaks, it breaks cleanly, which allows you to repair it with CA glue in few minutes.


Contents:

Coloured Fuselage, Wing and Horizontal Stabilizer, clear Canopy, Engine mount, Pushrods, Complete Hardware and Instruction Guide.


Items Needed To Complete: (Not Included):

4 Channel RC Set with 3 Micro Servos (9 grams), brushless electromotor 120 - 150W (MEGA 400/7/12), Electronic Speed Controller 12-18 Amp, prop shaft, Propeller 8/6, Spinner 38mm, Accu pack 3 LiPol (Lilon) 1300 mAh. Thin type CA glue, Activator spray, sharp knife, self adhesive tape, soldering gun.


By glueing put the CA glue into the gap between the parts and use the Activator. Press the parts together until the glu is dry.

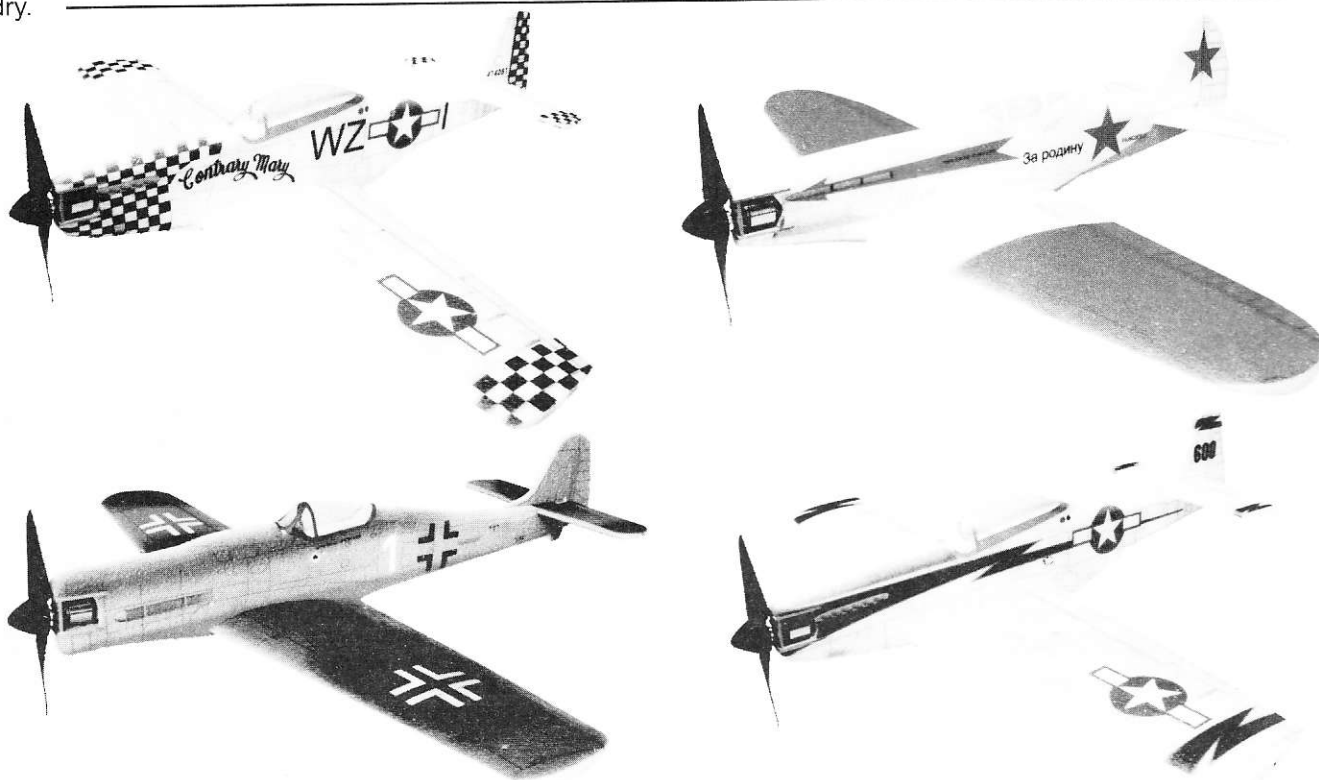


RC sestava 4 kanálová s pohonnou jednotkou 4 Channel RC set and power set

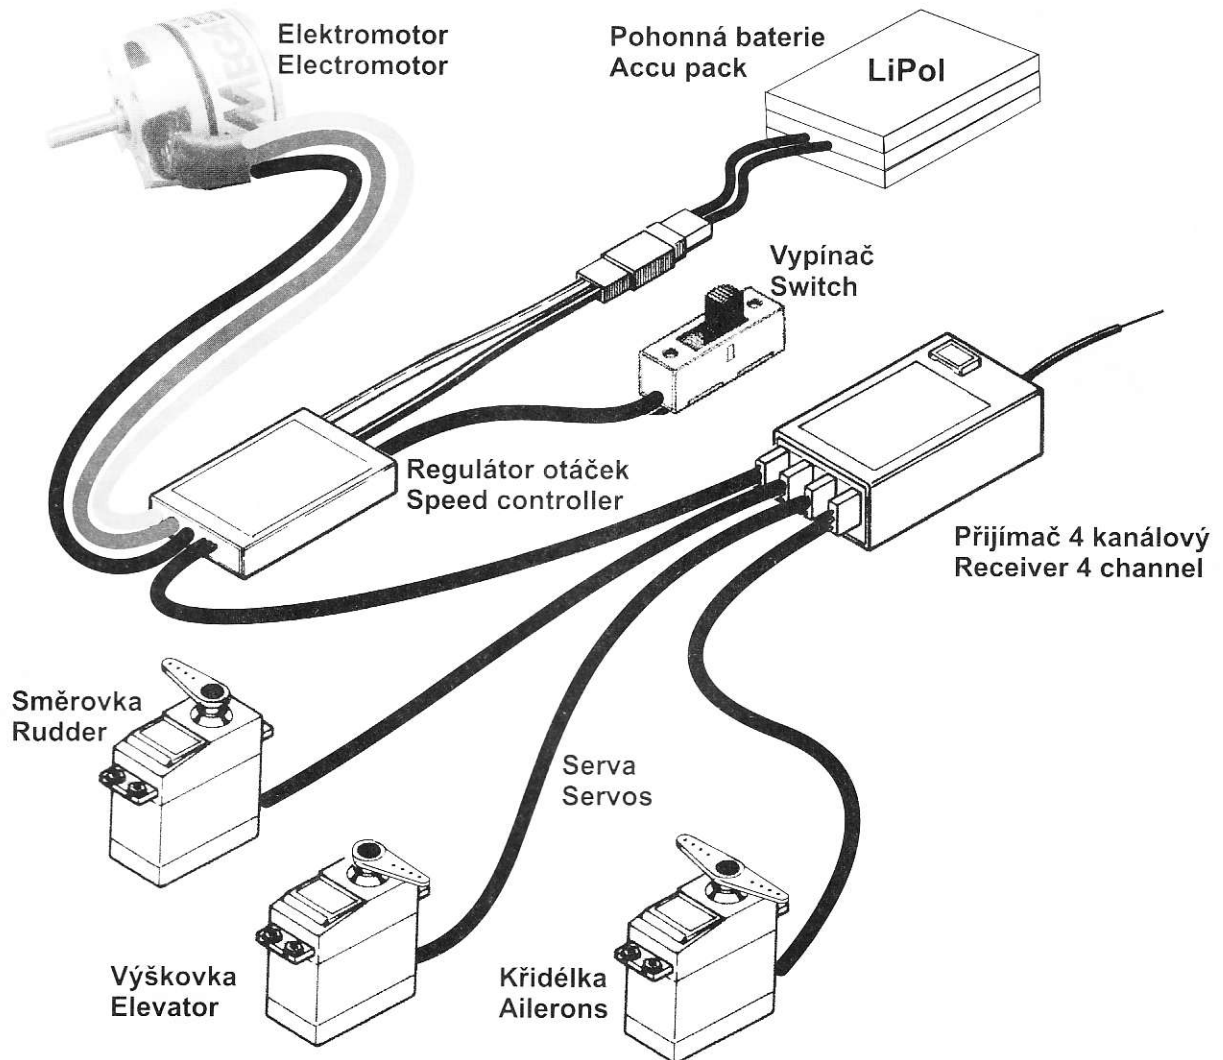

Seznam dílů / Part list

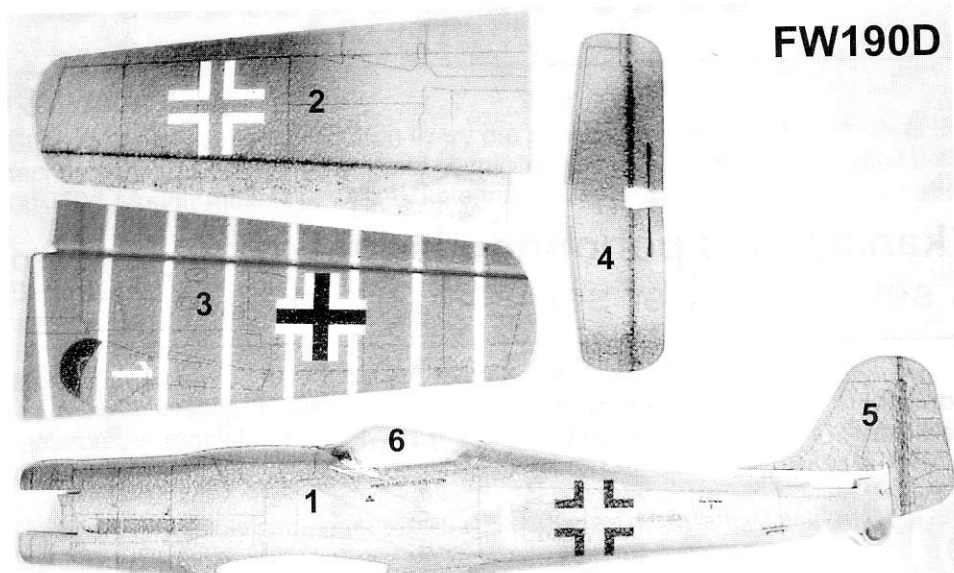


FW190D

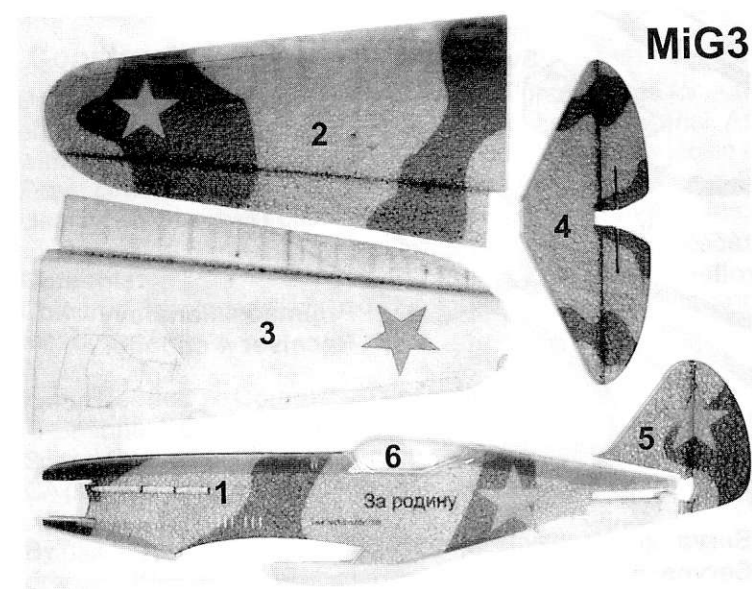


MiG3

Č./No.	Množství/Qty.	Název/Description
1	1	Trup/Fuselage1
2	1	Levé křídlo / Left Wing
3	1	Pravé křídlo / Right Wing
4	1	Vodorová ocasní plocha / Horizontal stabilizer
5	1	Svislá ocasní plocha / Vertical fin
6	1	Kryt kabiny / Canopy
7	1	Lože motoru / Engine mount (7a-7c)
8	1	Páka výškovky / Elevator horn
9	1	Páka směrovky / Rudder horn
10	2	Páka křídélka / Aileron horn
11	1	Lišta / Spruce 3x7x100mm
12	2	"Z" drát / "Z" wire Al1,6x45mm
13	4	Konektor táhla / Pushrod connector
14	4	Podložka / Washer Quicklock
15	4	Šroub / Screw M3x6
16	4	Vrut / Wood screw 2,5x10
17	2	Drát / Wire Al 1,6x800mm
18	2	Drát / Wire Al 1,6x450mm (MiG-3) Al 1,6x600mm (FW190D) Al 1,6x500mm (P51D)
19	2	"Z" drát / "Z" wire 0,8x265mm (MiG-3) 0,8x420mm (FW190D) 0,8x370mm (P51D)
20	2	Plastová trubka / Plastic Tube 2/1x180mm (MiG3) 2/1x320mm (FW190D) 2/1x280mm (P51D)

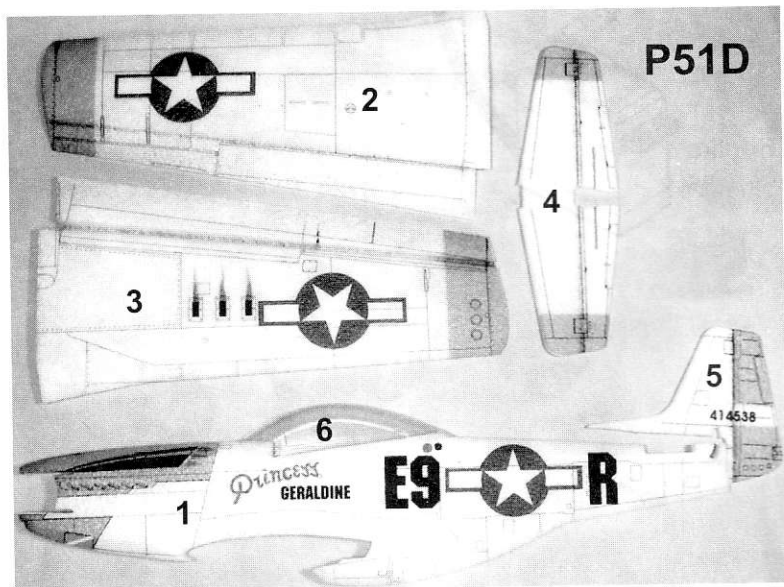



P51D

sáček s malými díly /
bag with small parts

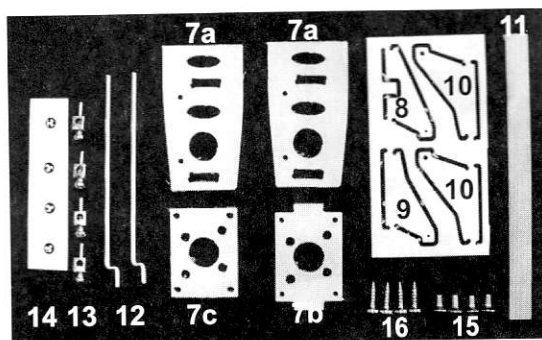


Dráty a trubky / wires and tubes

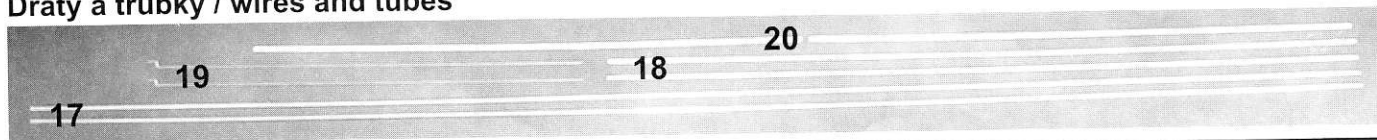

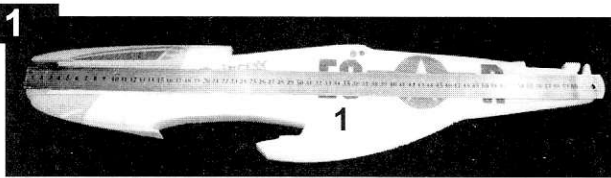



1
Přiložte pravítko na trup 1 podle obrázku. Modelářským nožem prořízněte do trupu 1 zářez do hloubky 3mm.
Right position of the slot for the wire 17. Cut the slot in the side of the fuselage 1 using sharp knife. The slot must be 3 mm deep.

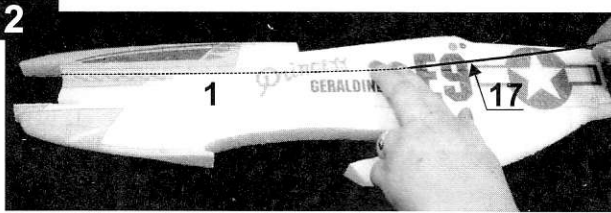



2
Namačkněte drát 17 do drážky v trupu 1.
Press the wire 17 into the slot.




3
Na rovné pracovní desce zalepte drát 17 do drážky CA lepidlem. Body 1-3 opakujte na druhé straně trupu 1.
On the flat board glue the wire 17 into fuselage 1 using CA glue. In the same manner install the wire 17 on the opposite side of the fuselage 1.

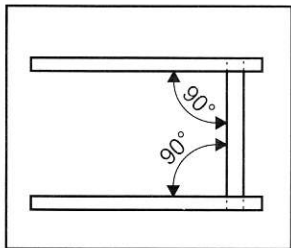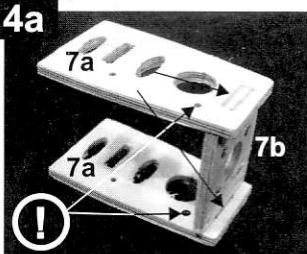


4a
Přední montáž motoru:
Sestavte lože motoru 7, vyrovnejte podle obrázku a důkladně slepte CA lepidlem.
Front mount of the electromotor:
Glue the engine mount 7 as shown. Use CA glue.

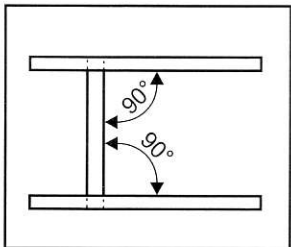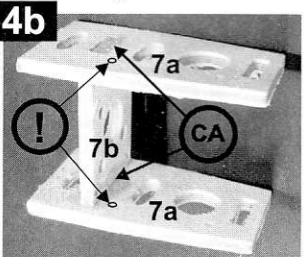


4b
Zadní montáž motoru:
Sestavte lože motoru 7, vyrovnejte podle obrázku a důkladně slepte CA lepidlem.
Rear mount of the electromotor:
Glue the engine mount 7 as shown. Use CA glue.

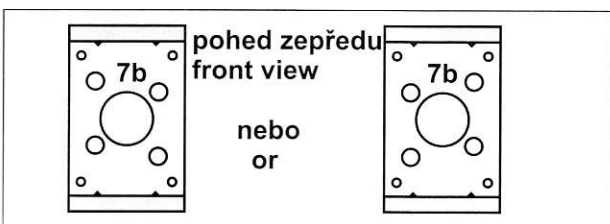



POZOR:
Díl 7b umístěte podle upevňovacích otvorů Vašeho motoru.
ATTENTION:
Install the part 7b by your electromotor holes.

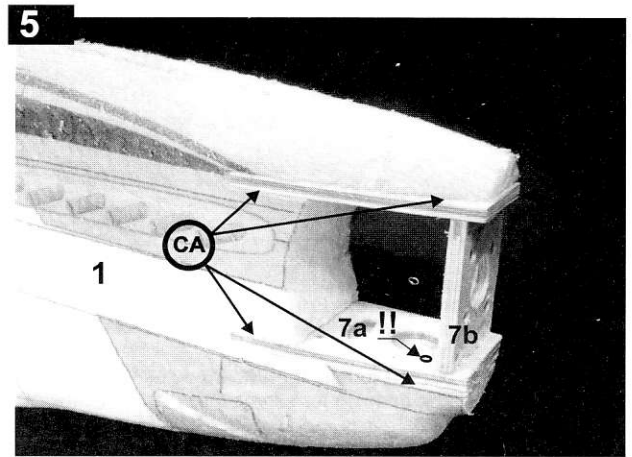


5
Vložte lože motoru 7 do trupu 1 podle obrázku. Otvory v dílech 7a musí být na pravé straně trupu - zajišťují vyosení motoru doprava. Zalepte lože po celém obvodu CA lepidlem.
Insert engine mount 7 into the fuselage 1. Be sure the holes on parts 7a are on the right side - look from the top. Glue it in place around the edge using CA glue.

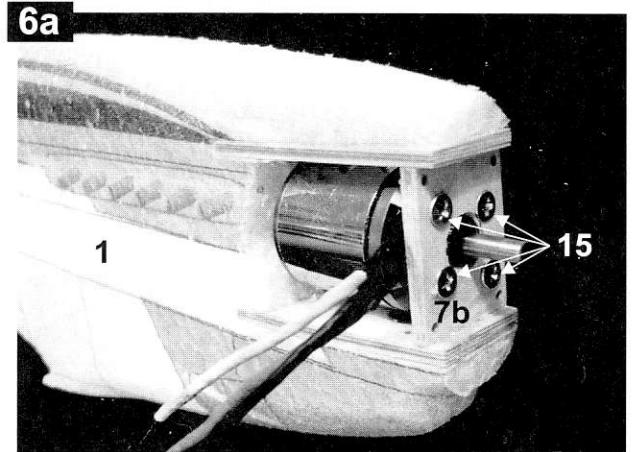


6a
Přední montáž:
Příšroubujte motor čtyřmi šrouby 15 na motorové lože 7b.
Front montage:
Screw engine into the engine mount 7b using screws 15.

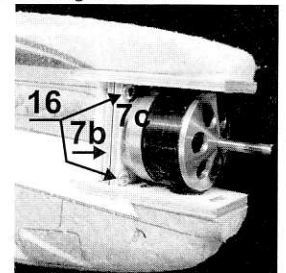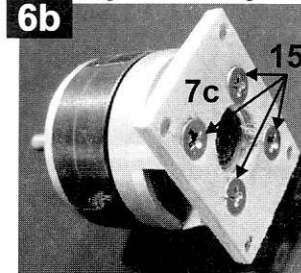

6b
Zadní montáž:
Příšroubujte motor čtyřmi šrouby 15 na desku lože 7c. Desku 7c s motorem příšroubujte na lože 7b čtyřmi vutly 16.
Rear montage:
Screw engine onto the mount 7c using screws 15. Screw all on mount 7b using Woodscrew 16.

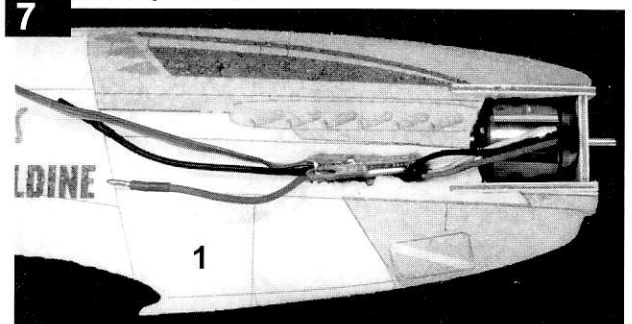


7
Modelářským nožem vyřízněte do trupu 1 otvor pro regulátor otáček. Díra pro regulátor otáček musí být menší o 1mm než regulátor. Regulátor vtačte do vyříznutého otvoru.
Cut opening for Electronic Speed Controller. Press Speed Controller into opening - the hole must be about 1 mm smaller, the fuselage foam will hold the Speed Controller in the right position.

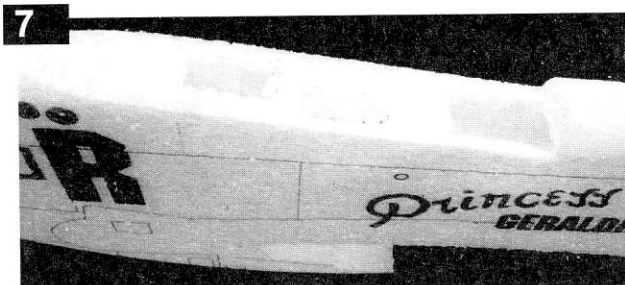


Modelářským nožem vyřízněte do trupu 1 díry pro serva výškovky a směrovky a pro přijímač. Díry musí být na délku i šířku o 1mm menší než serva.

Using sharp knife cut an opening for rudder and elevator servos and for Receiver. The opening for servos must be 1mm smaller from each side.

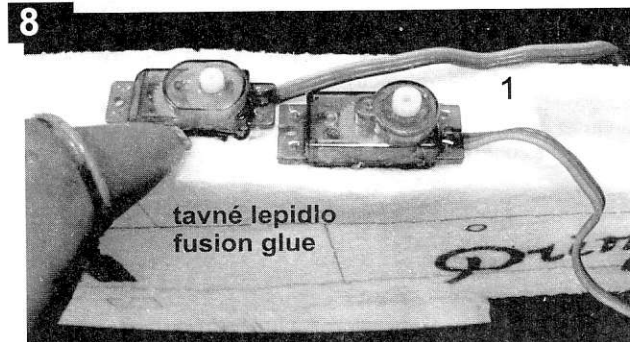


Serva namačkněte do vyříznutých otvorů podle obrázku a zajistěte tavným lepidlem.

Insert the servos into the hole as shown. Use the fusion glue.

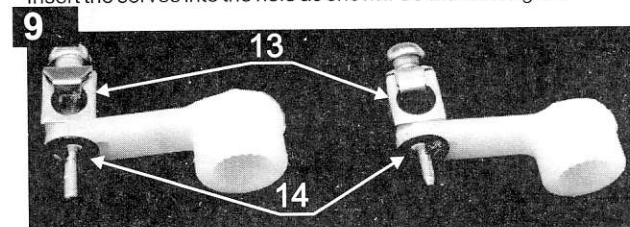

Do pák serv nasadte konektory táhla 13 a zajistěte podložkami Quicklock 14.

Install the pushrod connector 13 to the servo arm. Insert the Quicklock 14 onto the pushrod connector 13.

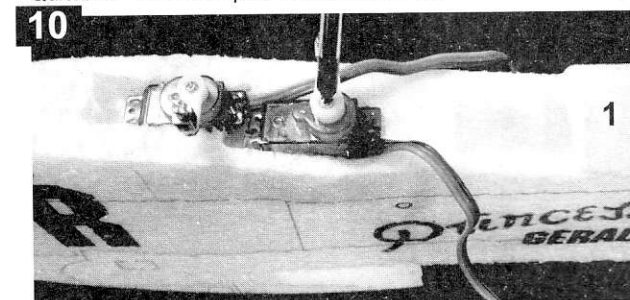


Zapněte RC soupravou nastavte serva do neutrálu. Páky serv přišroubujte k servům.

Use your radio system and determine which hole in the servo arms will give the desired control throw. Install the servo arms on the servos.




Do boku trupu 1 vyřízněte zářez do hloubky 3mm pro servokabel regulátoru. Namáčkněte kabel do zářezu a protáhněte jej do otvoru pro přijímač.

Cut the slot for servocable in the side of the fuselage 1. The slot must be 3 mm deep. Press the servocable into the slot and push the connector through the hole to receiver.

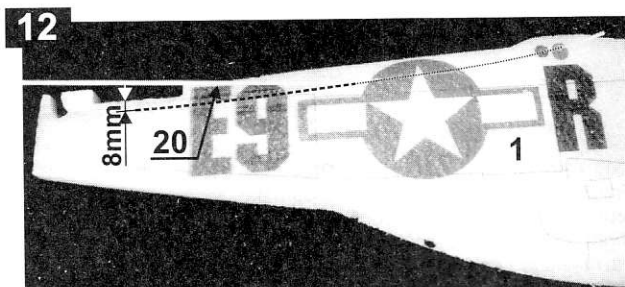


Prořízněte na pravé straně trupu zářez pro trubičku táhla směrovky 20. Poloha zářezu podle obrázku.

Using sharp knife cut the slot for the tube 20 at right side of the fuselage. The slot must be 3 mm deep. Position slot as shown.

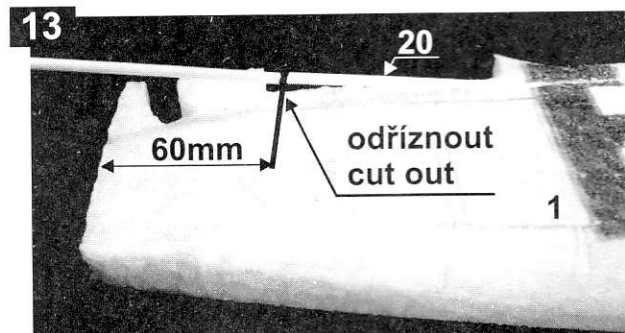


Trubičku 20 uřízněte podle obrázku.

Using sharp knife cut off end of the tube 20 as shown.

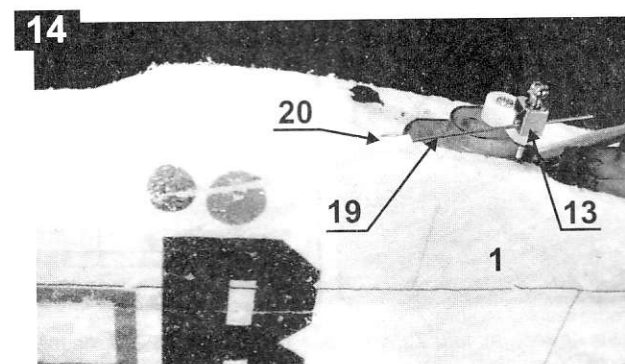


"Z" drát 19 prostrčte trubkou 20 a otvorem v konektoru táhla 13 serva výškovky.

The "Z" wire 19 put through the tube 20 and through the hole in pushrod connector 13 on the horn of the elevator servo.

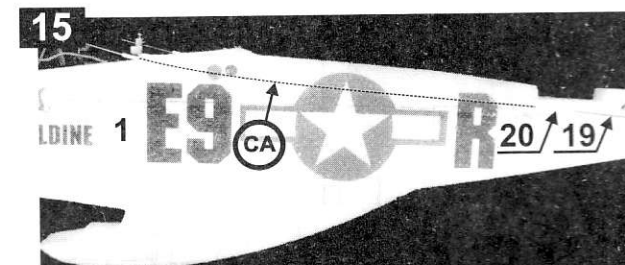


Stejným způsobem jako na obr. 14 instalujte trubičku 20 a "Z" drát 19 na levé straně trupu. Drát provlékněte do konektoru serva výškovky. Zajistěte, aby se dráty táhel volně pohybovali v trubičkách. Trubičky zalepte do trupu 1 CA lepidlem (pouze část zaříznutou do trupu 1). Při lepení musí být trup rovný!


Use the same procedure (step 14) on the opposite side of the fuselage. Glue the tube 20 into the left side of fuselage 1. The Wire 19 put through the pushrod connector on the horn of rudder servo. Check if the wires 19 have a free movement in the tubes 20. Glue both tubes using CA glue (only part in the Fuselage 1). The fuselage must be on a flat board during glueing.

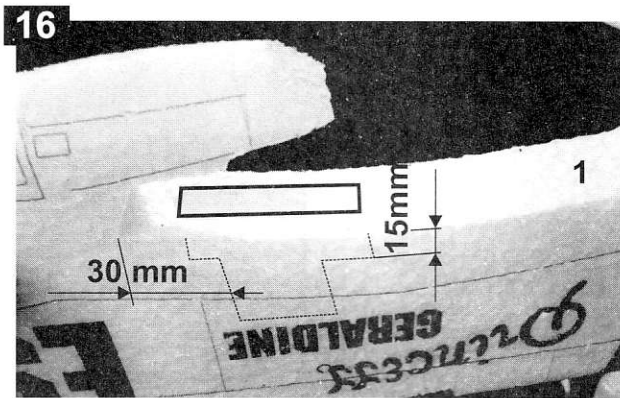


Vyřízněte do trupu 1 otvor pro servo křidélek. Otvor musí být na délku i šířku o 1mm menší než servo.
Using sharp knife cut an opening for ailerons servo. The opening must be 1mm smaller from each side.

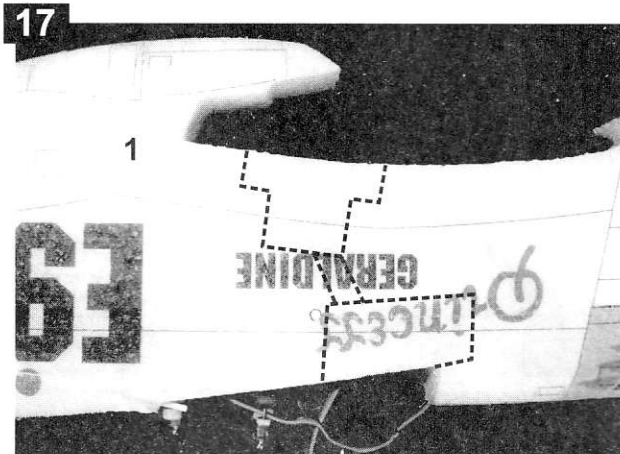


Provrtajte do trupu 1 otvor 8mm pro kabel serva křidélek směrem do prostoru pro přijímač.
Into the fuselage 1 drill the 8mm hole for aileron servo cable up to the space for receiver.

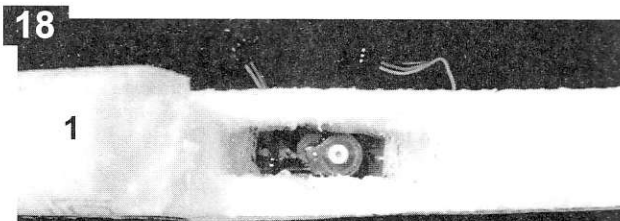


Servo křidélek vložte do otvoru v trupu 1, kabel serva vyvedte otvorem k přijímači. Servo zalepte do trupu tavným lepidlem.
Insert the ailerons servo into the hole and put through the servo cable into the opening for receiver. Glue the servo using fusion glue.

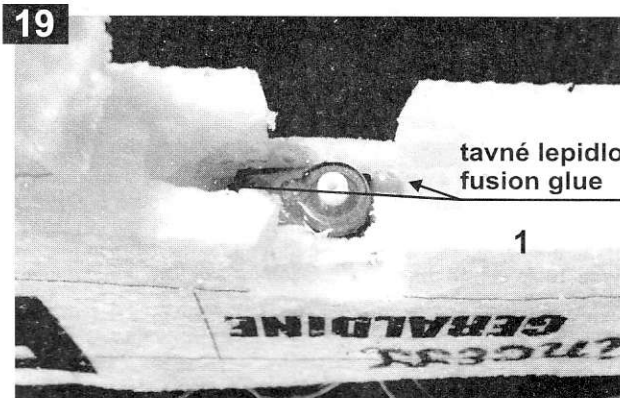


Vyřízněte do trupu 1 otvory pro páku serva křidélek.
Using sharp knife cut an opening for ailerons servo horn.

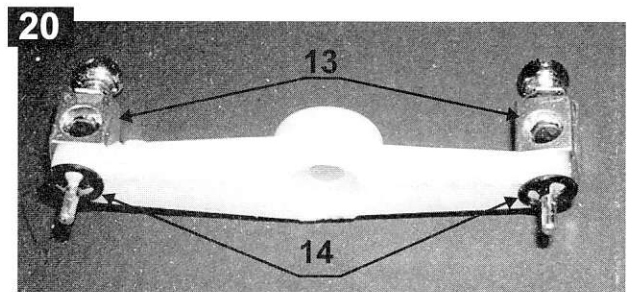


Do páky serva křidélek nasadíte konektory táhel 13. Ze spodní strany je zajistíte podložkami Quicklock 14.
Insert connectors 13 into horn of the servo horn for ailerons and insert Quicklock washers 14 on the opposite side as shown and press together.

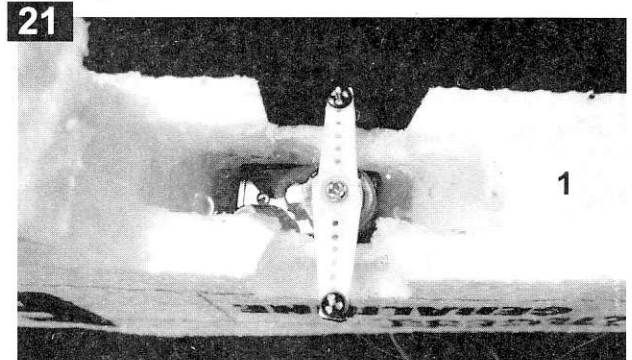


Zapněte RC soupravu, nastavte servo křidélek do neutrálu. Nasadíte páku serva s konektory 13 a podložkami 14.
Switch on the RC-set for to have the servo in neutral. Install the servo horn on the servo.

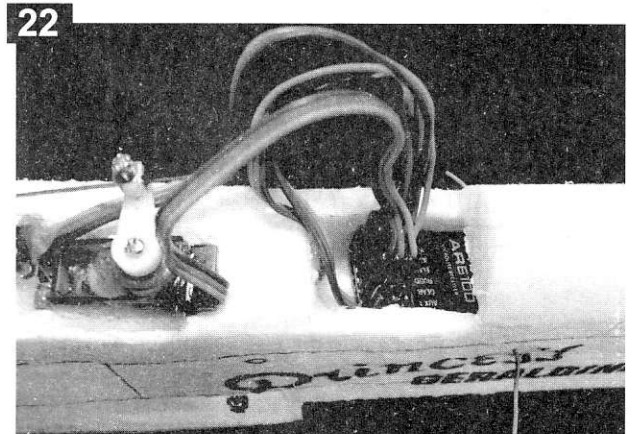

Přijímač vložte do vyříznuté díry. Připojte serva výškovky, směrovky, křidélek a regulátor k přijímači.
Insert the receiver into place. The fuselage foam will hold it in place. Plug the elevator, rudder and aileron servos and electronic speed controller connectors into receiver.

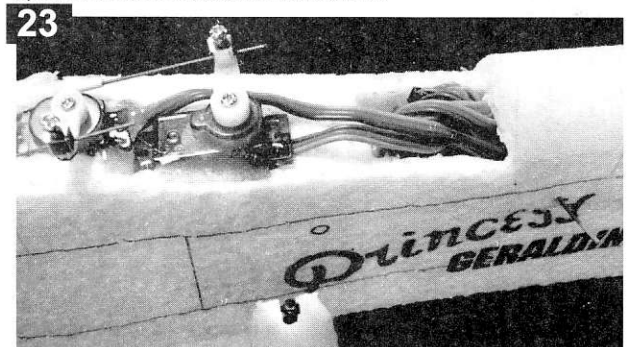



Servokabely složte do otvoru pro přijímač.
Put the servo cables into the opening around the receiver.

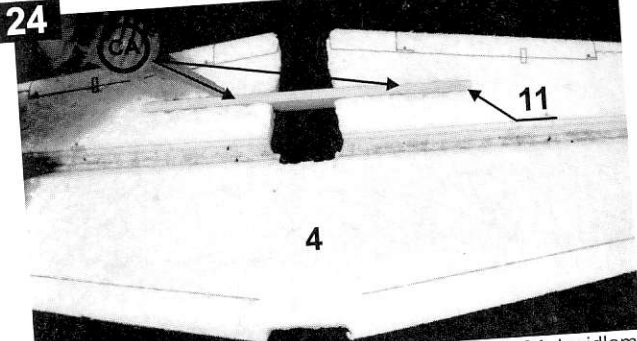



24
Na rovné desce zalepte lištu 11 do výškovky 4 CA lepidlem. Dodržte vzájemnou polohu polovin kormidel - přitiskněte je na pracovní desku během lepení. Zastříkajte aktivátorem.
On the flat board glue the spruce 11 into the elevator 4 with thin type CA glue and apply the activator spray. Check the right position, during the glueing push the elevator 4 to the flat board.




26
Páku výškovky 8 nasadíte do drážky a zalepte CA lepidlem.
Glue the elevator horn 8 into the elevator with CA glue as shown.

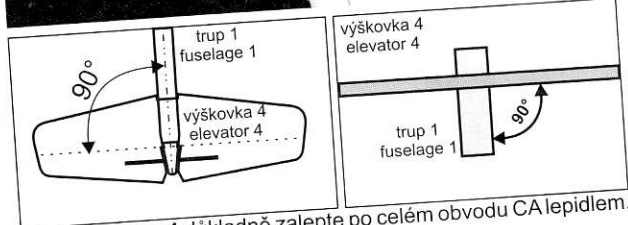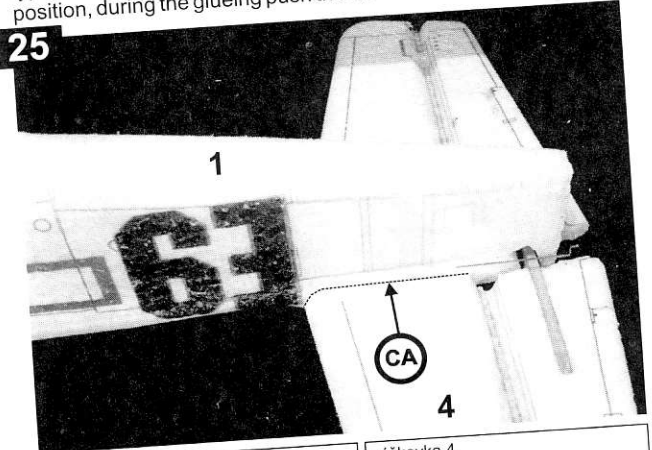


25
VOP 4 do trupu 1 důkladně zalepte po celém obvodu CA lepidlem. Dodržte kolmost VOP 4 k trupu podle obrázku.
The horizontal stabilizer 4 into the fuselage 1 glue around the edge with CA glue. Check the perpendicularity as shown.

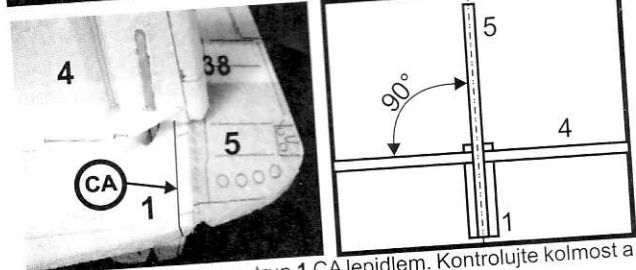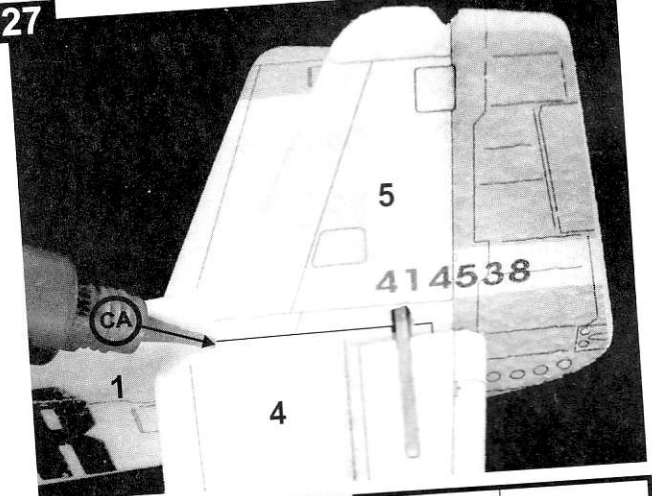

27
Směrovku 5 přilepte na trup 1 CA lepidlem. Kontrolujte kolmost a souosost směrovky podle nákresu.
Glue Vertical fin 5 on the fuselage 1 using CA glue. Check the perpendicularity and alignment as shown.

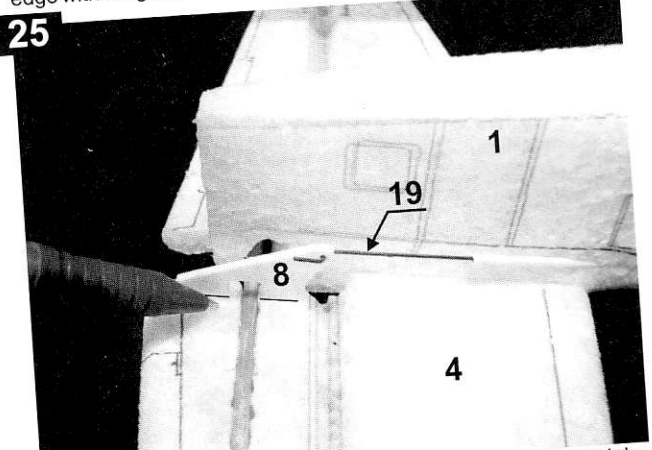


25
Páku křídélek 8 navlékněte na "Z" drát 19 a označte polohu zářezu na výškovce 4. Ostrým nožem udělejte zářez do hloubky 6mm.
Put the elevator horn 8 onto the "Z" Wire 19 as shown. Mark the position for slot. Cut the slot 6mm deep.

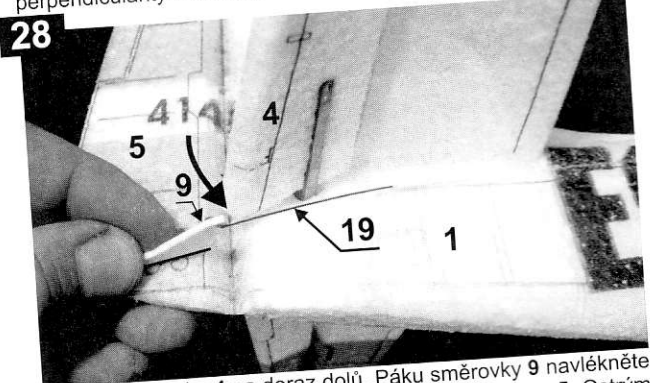


28
Ohněte výškovku 4 na doraz dolů. Páku směrovky 9 navlékněte na "Z" drát 19 a označte polohu zářezu na směrovce 5. Ostrým nožem udělejte zářez do hloubky 6mm.
Bend the elevator as shown. Put the rudder horn 9 onto the "Z" Wire 19 as shown. Mark the position for slot. Cut the slot 6mm deep.

29

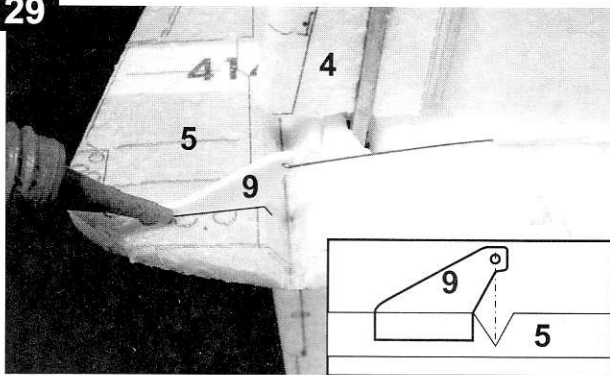

Páku směrovky 9 nasadíte do drážky a zalepte CA lepidlem.
Glue the horn 9 into the rudder 5 with CA glue as shown.


30

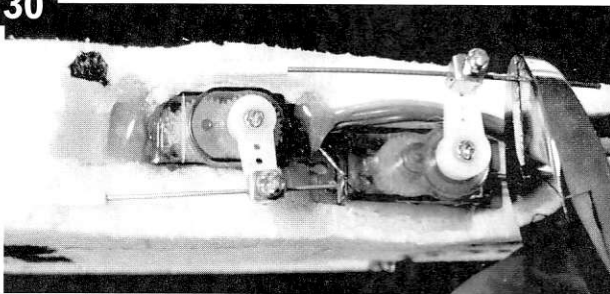

**vyrovnejte kormidla do neutrálu
put control surfaces into neutral**


Zapněte RC soupravu. Vyrovnajte směrovku a výškovku podle nákresu. Důkladně utáhněte šrouby konektorů na táhlech. Táhla odstříhnete cca 5mm od konektorů táhla 16.
Switch on the RC set. Put the control surfaces to the neutral as shown. Tighten the connector screws. Cut the pushrods as shown.

31

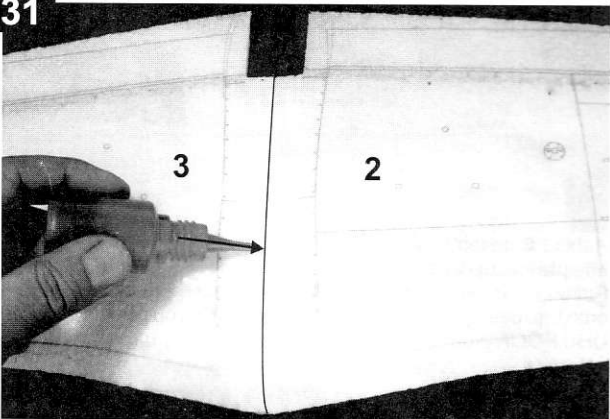


Slepte křídla 2 a 3 CA lepidlem.
Glue the wing panels 2, 3 together using CA glue.

32

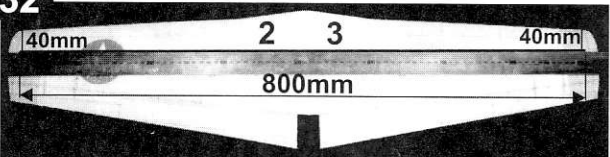



Ostrým nožem prořízněte do křídla zářez pro drát 17 do hloubky 3mm v délce 800mm.
Cut the slot in the wing using sharp knife. The slot must be 3 mm deep and 800mm length.

33

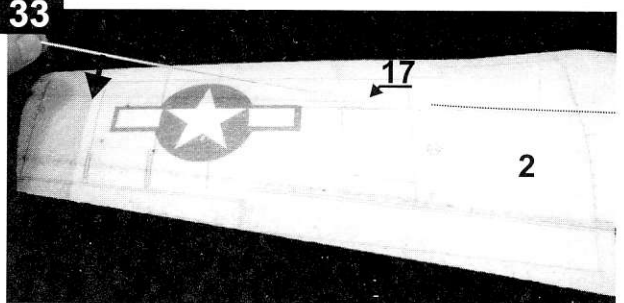


Zamáčkněte drát 17 do zářezu v křídle.
Press the wire 17 into slot in the wing.

34

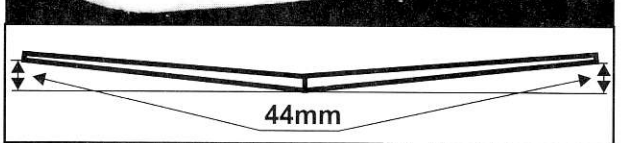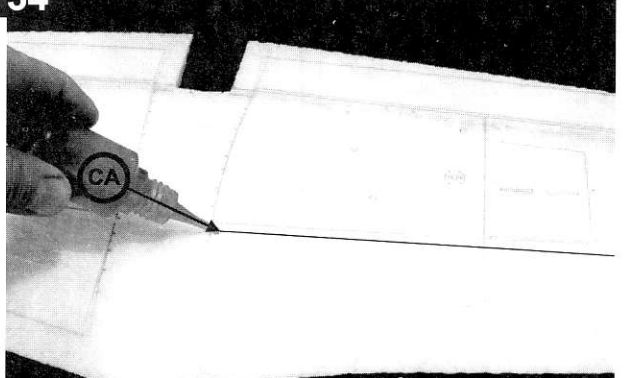


Zalepte drát 17 do křídla CA lepidlem, zastříkněte aktivátorem. Dodrže rovinnost a vzepětí křídla. Body 32-34 opakujte na spodní straně křídla.
Glue the wire 17 into upper side of the wing using CA glue and activator spray. Use the same procedure (step 32 to 34) glue the wire 17 on the bottom side of the wing.

35

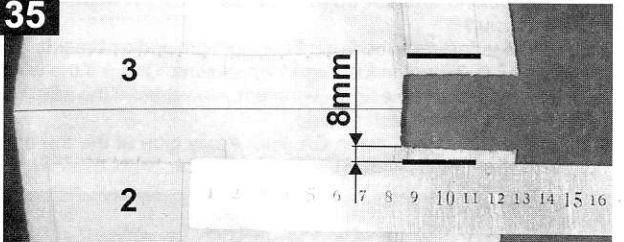



Do křidélek vyřízněte zářezy pro páky křidélek 10 podle obrázku.
Cut a slots in the ailerons of wing (2+3) for the control horns 10 as shown.

36

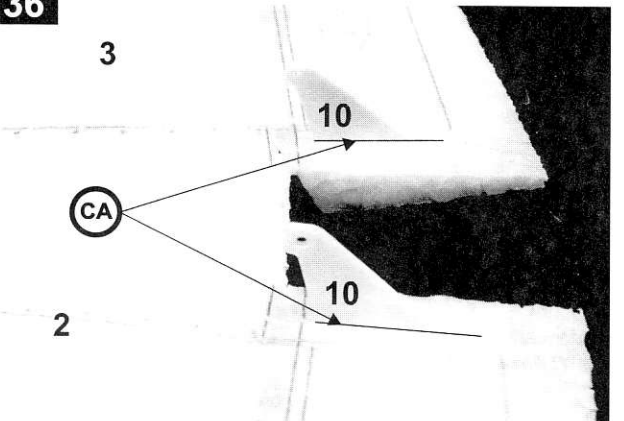


Páky 10 vmáčkněte do zářezů a zalepte CA lepidlem, zastříkněte aktivátorem.
Glue the control horns 10 into the ailerons using CA glue and activator spray.


37

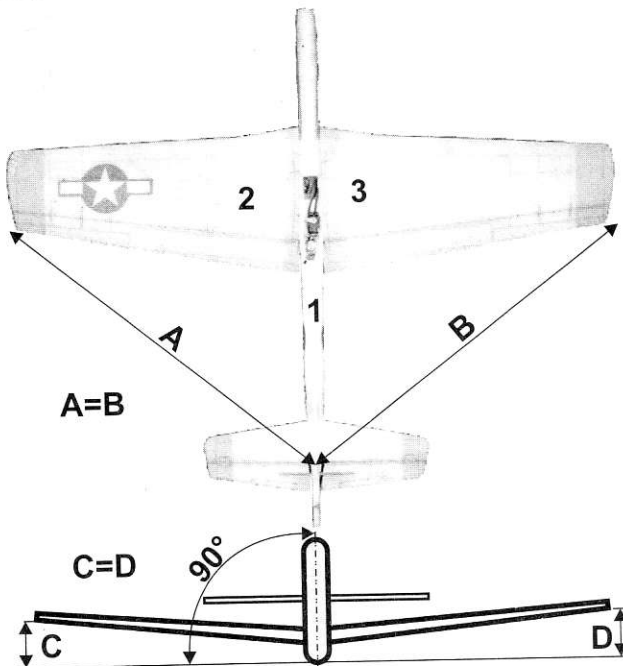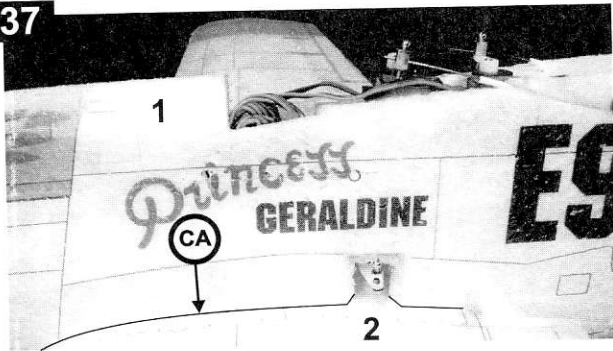

Slepená křídla 2 a 3 vložte do trupu 1 podle obrázků. Kontrolujte správnou polohu křídla k trupu 1. Křídlo musí být souměrné a kolmo k trupu 1.
Zalepte důkladně křídlo do trupu 1 CA lepidlem podle obrázků.
Insert wings 2, 3 into the fuselage 1 as shown. Check if the wing is in the centre and in the right alignment. Also check if the wings is perpendicular to the fuselage side.
Glue the wing in place using CA glue. Apply glue at the top and than to the bottom (as shown).

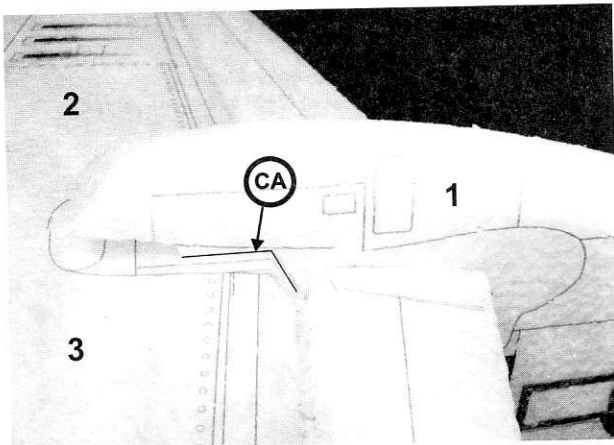

38

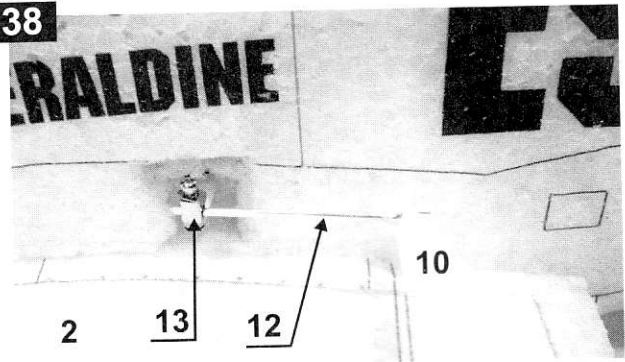


"Z" dráty 12 nasadte do pák křidélek 10 a do konektorů táhla 13. Zapněte RC soupravu, nastavte servo do neutrálu. Nastavte křídélka do neutrálu a utáhněte šrouby konektorů táhla 13.
Insert the control wires 12 into the ailerons horns 10 and into pushrod connector 13 as shown. Switch on the RC-system for to have the servo in neutral. Put the ailerons in neutral. Now the pushrod connectors screws 13 must be tightened.

39




Kabinu 6 ostříhejte podle naznačených rysek. Rám kabiny můžete zvýraznit barvou nebo samolepící páskou.
Cut the canopy 6 according the border line. Paint the frame of the canopy using paint or selfadhesive tape.

40

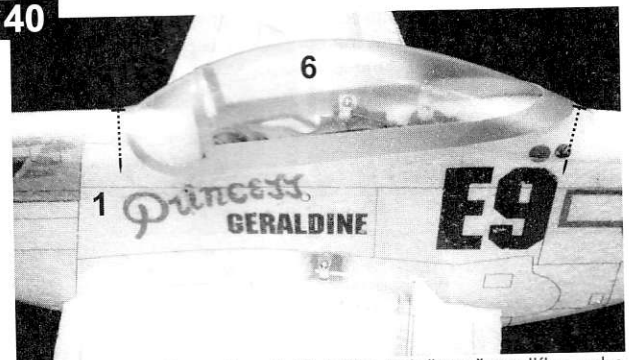

Kabinu 6 nasadte na trup 1. Zajistěte ji dvěma špendlíky, nebo přilepte lepidlem UHU POOR.
Put on the canopy 6 on the fuselage 1. Both ends canopy secure onto the fuselage 1 using 2 pins as shown. Or you can glue it using UHU POOR glue.

41

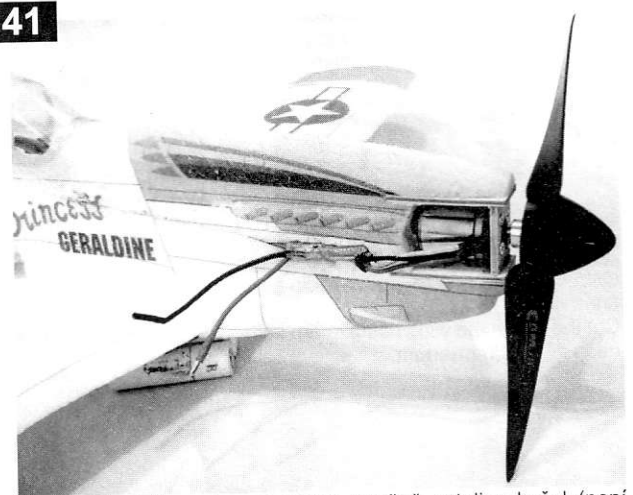

Na hřídel elektromotoru nasadte unašeč, vrtuli a kužel (není součástí stavebnice), důkladně utáhněte.
Insert the prop shaft, the propeller and the spinner to the electromotor (not included). Tighten properly.

42




Model podepřete v místě těžiště. Akumulátor položte na křídlo. Posouváním pohonného akumulátoru model vyvažte. Označte polohu akumulátoru. Ostrým nožem vyříznete otvor pro baterii. Díra musí být o 1 mm menší než akumulátor.

Support the model as shown. Put the accupack on the wing. Moving the accupack adjust the right position of the ballance point. Mark the place for accu. Using sharp knife make the hole for accupack. The hole must be 1 mm smaller than the accupack.

43



Akumulátor zamáčkněte do vyříznuté díry v trupu 1. The accu pack press into the hole in fuselage 1.

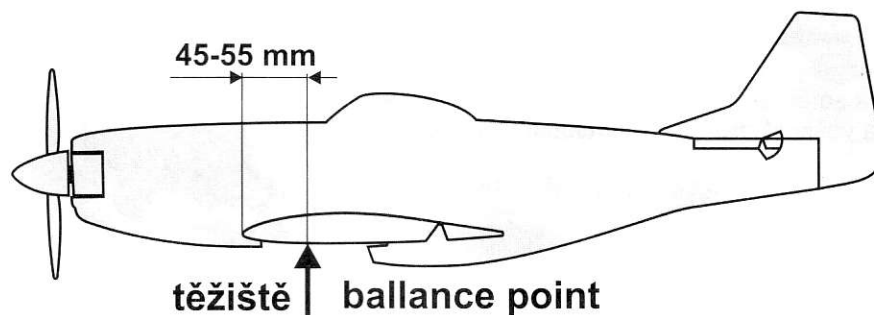

Doporučené maximální výchylky kormidel / Recommended maximum movements of the control surfaces



Dokončení modelu

Zkontrolujte celý model. Musí být souměrný a nepokroucený.

Instalace RC soupravy

Nainstalujte do modelu rádiovou soupravu. Rozmístění jednotlivých prvků soupravy je znázorněno na obrázku. Nainstalujte serva a připojte k nim táhla. Zapněte RC soupravu a kontrolujte zda se kormidla pohybují správným směrem. Pokud ne, přepněte na vysílači revers vypínač pro požadované servo. Akumulátor umístěte tak, aby se jím model vyvážil. Při provozu elektromotoru postupujte podle instrukcí výrobce elektromotoru a regulátoru.

Vyvážení modelu

Dokončený model vyvažte. Poloha těžiště je 45-55 mm od náběžné hrany křídla a je nutno ji dodržet. Model podepřete v místě těžiště. V případě, že se model sklání kupředu, můžeme korigovat polohu těžiště posouváním baterie směrem dozadu. Je-li model naopak lehký na předek, posuňte baterii více dopředu. **Nikdy nelézte s nevyváženým modelem!**

Zalétání

Zkontrolujte velikost a smysl výchylek na všech ovládaných prvcích. Před létáním vyzkoušejte chod motoru v různých režimech otáček a přesvědčte se zda Vaše RC souprava není rušena. Model podržte v ruce, dejte plný „plyn“ a model hodte mírně vzhůru. Mírně přitáhněte výškovku a model začne stoupat.

Před zapnutím vysílače dbejte na maximální bezpečnost! Při létání a jakékoliv manipulaci vždy zapínejte nejprve vysílač a potom přijímač! Při vypínání postupujte opačně - nejprve vypněte přijímač a potom teprve vysílač. Pokud jdete létat na místo, kde již někdo jiný létá, zjistěte jakou frekvenci má jeho vysílač, ušetříte si tak velké zklamání z rozbitého modelu.

Final Check

Check the model. It must be symmetrical and not twisted.

Radio control set installation

Refer to top and side view, showing a basic radio installation. Put accu pack in fuselage as shown. Accu pack will be used for balancing the model. Use instruction guide of speed controller for operating with electro power set. Each time switch on at first transmitter and after that receiver. When you switch off the RC system, at first switch off the receiver and after that transmitter.

Centre of gravity

Support your model with your fingertips. It should balance, slightly nose down, when your finger tips are 45 to 55 mm behind the leading edge of the wing. Move the accu pack to balance your model properly. **Do not try to fly an out-of ballanced model, as it will crash!**

Flying

Check each control surface for the correct movement and adjust pushrods. Check running of motor. For taking of you need a flying field about 100m long without trees around.

Hold your model on the hand, put „full gas“. Throw the model in the air little bit nose up. Move elevator a little bit up and Warbird will be in the air.

Meet our next planes!

www.hacker-model.com

www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=898086

www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=897751

Pitts SPECIAL S1

Obsahuje:


Trup, křídla, výškovku a směrovku s povrchovou úpravou, podvozek, kola, táhla a veškeré drobné příslušenství, stavební návod.

Budete potřebovat:

4 kanálovou RC soupravu a 3-4 mikroserva, třífázový power set MEGA FORCE 400 plus No.HC3516, vrtuli 10x4.7, sadu akumulátorů 3 LiPol 700-900 mAh.

Contents: Coloured Fuselage, Wing and Horizontal Stabilizer, Landing Gear, Wheels, Pushrods, Complete Hardware and Instruction Guide.

Items Needed To Complete (Not Included): 4 Channel RC Set with 3 Micro Servos, Power set MEGA FORCE 400 plus No.HC.3516, Propeller 10/4,7, Accu pack 3 LiPol 700-900mAh.

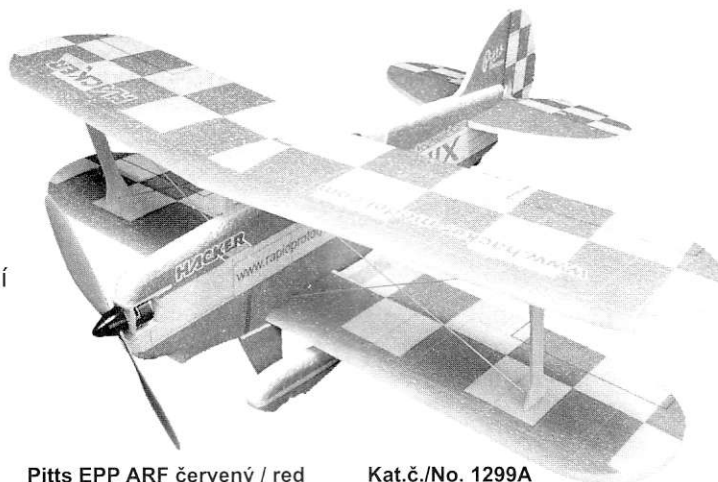

Pitts EPP ARF červený / red Kat.č./No. 1299A
 Pitts EPP ARF modrý / blue Kat.č./No. 1299B
 Pitts EPP ARF oranžový / orange Kat.č./No. 1299C

Technická data/ Technical data

4	850 mm	760 mm	390 g	FORCE 400 PLUS

Zoom Zoom 4D ARF - new design!

Obsahuje:


Trup, křídlo, výškovku a směrovku s povrchovou úpravou, podvozek, kola, táhla a veškeré drobné příslušenství, stavební návod.

Budete potřebovat:

4 kanálovou RC soupravu a 3-4 mikroserva, třífázový power set MEGA FORCE 400 No.HC3515, vrtuli 10x4.7, sadu akumulátorů 3 LiPol 700-900 mAh.

Contents: Coloured Fuselage, Wing and Horizontal Stabilizer, Landing Gear, Wheels, Pushrods, Complete Hardware and Instruction Guide.

Items Needed To Complete (Not Included): 4 Channel RC Set with 3 Micro Servos, Power set MEGA FORCE 400 No.HC.3515, Propeller 10/4,7, Accu pack 3 LiPol 700-900mAh.

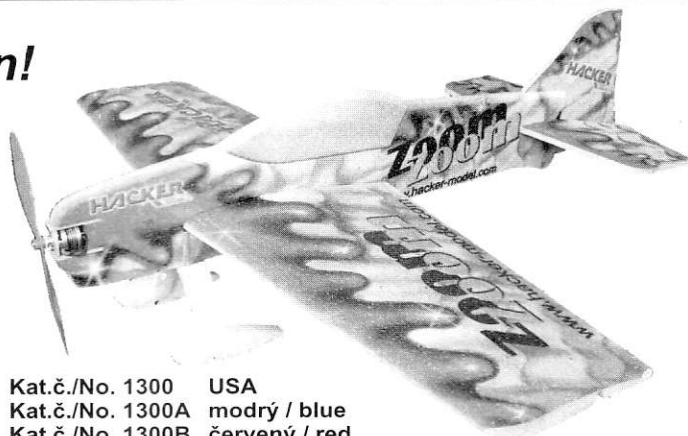

Kat.č./No. 1300 USA
 Kat.č./No. 1300A modrý / blue
 Kat.č./No. 1300B červený / red
 Kat.č./No. 1300C fialový / violet
 Technická data/ Technical data

4	900 mm	920 mm	320 g	MEGA FORCE 400

*Mnoho štěstí s válečnými stíhačkami Vám přeje Hacker Model Production!
 Good luck with the Warbirds wish you Hacker Model Production!*

Pozor! Toto není hračka! Warning! This is not a toy!

Made in Czech republic by HACKER MODEL PRODUCTION a. s., Zahradní 465, 270 54 Řevničov
 Tel/Fax: (+420) 313 562229, 562258 Internet: www.hacker-model.com ; www.rapidprototyping.cz
 E-mail: info@rapidprototyping.cz